

# Zangen-Multimeter HK588D

Best.Nr. 830 922

**HONEYTEK**®

Auf unserer Website [www.pollin.de](http://www.pollin.de) steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

# HONEYTEK

# HK588D



## Betriebsanleitung

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durch! Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zur Inbetriebnahme und Bedienung!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, achten Sie darauf, dass Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.
- Messgerät, Zubehör und die Verpackung sind kein Spielzeug. Lassen Sie das Gerät in der Gegenwart von Kindern nie unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht vom Endverbraucher geöffnet werden. Jegliche Reparatur oder Wartung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung behandelt wird, darf nur von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden, die mit der Wartung von Messgeräten und den einschlägigen VDE Vorschriften vertraut sind. Es dürfen zur Reparatur nur Originalersatzteile verwendet werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze einwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Batterien sollten Temperaturen unter 0°C nicht ausgesetzt sein. Es kann zu Beschädigungen und einen Verlust der Kapazität führen.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie diese entsprechend.

### Sicherheitshinweise beim Messen:

- **Achtung!** Spannungen über 60 V DC oder 30 V AC sind gefährlich!
- Halten Sie die maximal zulässigen Messwerte ein, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden!
- Prüfen Sie vor Messbeginn die angeschlossenen Messleitungen und das Messgerät auf Beschädigungen. Wenn die Isolierung der Messleitungen eingerissen oder das Messgerät beschädigt ist, nutzen Sie das Gerät auf keinen Fall. Setzen Sie das Gerät durch Entfernung der Batterie außer Betrieb und geben Sie es an eine Fachwerkstatt zur Reparatur. Ersetzen Sie die defekten Messleitungen durch neue mit gleich- oder höherwertigen Spezifikationen.
- Verifizieren Sie nach längerer Lagerung des Geräts die einwandfreie Funktionstauglichkeit durch Messung einer bekannten Spannung, z.B. Netzspannung.
- Wenn das Gerät über längere Zeit im Kalten war und Sie in einen warmen Raum kommen, schalten Sie das Gerät nicht gleich ein. Es kann sich Kondenswasser bilden und das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur aufwärmen.
- Schließen Sie immer nur die zwei Messleitungen am Messgerät an, die zum Messbetrieb benötigt werden.
- Wenn Sie eine Messung durchführen, setzen Sie zuerst die Messspitze auf den Massepunkt und dann die Phasenspitze. Wenn die Messung durchgeführt wurde, lösen Sie zuerst die Phasenspitze und dann die Masse.
- Wenn die Spannungs-/Stromart (AC/DC) unbekannt ist, wählen Sie zuerst die Messung von AC. Erst wenn festgestellt ist, dass es sich nicht um Wechselspannung/-strom handelt, wählen Sie DC.
- Wenn bei der manuellen Bereichswahl der zu messende Wert unbekannt ist, stellen Sie das Gerät zuerst immer auf den höchsten verfügbaren Bereich ein.
- Entfernen Sie immer die Messspitzen von der Messstelle bevor Sie einen neuen Messbereich einstellen.


- Berühren Sie während einer Messung nicht die Prüfspitzen. Bleiben Sie mit Ihren Fingern immer hinter dem Fingerschutz.
- Trennen Sie die Messleitungen von den Testpunkten, bevor Sie die Funktionen ändern.
- Wenn Widerstand oder Kapazitäten gemessen werden, stellen Sie sicher, dass der Strom im Schaltkreis ausgeschaltet ist.
- Wenn das Gerät in der Nähe von stark strahlenden Geräten verwendet wird, kann es zu Fehlern in der Anzeige oder Messung kommen.
- Messen Sie keinen Strom, der die aktuelle Schutzart überschreitet.

## Zu Ihrer Information

Dieses Messgerät ist gemäß EN61010-1:2010 zugelassen und für Messungen der Schutzart CAT III 600 V geschützt. Die Spannung zwischen den Anschlusspunkten des Messgeräts und Erdpotential darf 600 V DC/AC nicht überschreiten.

### Messkategorien nach IEC/EN 61010-1:

Stromkreise werden in Messkategorien CAT I bis CAT IV unterteilt. Diese geben an, in welchen Anwendungsbe-  
reichen das Messgerät eingesetzt werden darf. Der Schutz  
des Messgerätes vor einer transienten Überspannung wird  
bestimmt durch die Angabe der Messkategorie und der  
Arbeitsspannung.

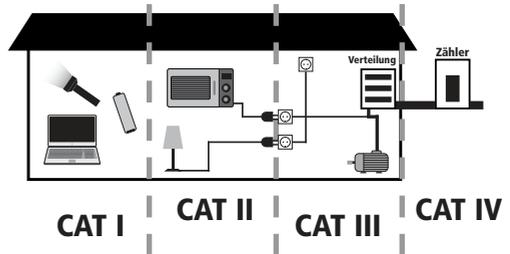

Die Anwendungsbereiche der Messkategorien sind bei:

- CAT I:** Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind, z.B. Batterien, Fahrzeugelektronik etc. oder jede Hochspannungsquelle mit geringer Energie, die von einem Widerstandstransformator mit hoher Wicklungszahl abgeleitet wurde.
- CAT II:** Messungen an Stromkreisen, die elektrisch über Stecker direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind, z.B. in Haushalt, Büro und Labor.
- CAT III:** In der Gebäudeinstallation, z.B. stationäre Verbraucher, Verteileranschluss, Verkabelung, Steckdosen
- CAT IV:** An der Quelle der Niederspannungsinstallation, z.B. Zähler, Hauptanschluss, primäre Überstromschutzgeräte.

Diese Kategorien sind zudem noch jeweils in den Spannungshöhen unterteilt.

## Maximale Transientenspannung

Spannung: Außenleiter-Erde	CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV
300 V	1500 V	2500 V	4000 V	6000 V
600 V	2500 V	4000 V	6000 V	8000 V
1000 V	4000 V	6000 V	8000 V	12000 V

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise .....	Seite 2, 3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite 4
Bedienelemente .....	Seite 5, 6
Inbetriebnahme	
• Batterie einsetzen .....	Seite 6
• Multimeter ein- und ausschalten .....	Seite 6
• Automatische Abschaltung .....	Seite 6
• Displaybeleuchtung/Arbeitsleuchte.....	Seite 6
• Hold-Funktion .....	Seite 7
• Messbereich einstellen .....	Seite 7
• Gleich-/Wechselstrom messen .....	Seite 7
• Gleich-/Wechselspannung messen.....	Seite 7
• Widerstand messen .....	Seite 8
• Durchgang messen .....	Seite 8
• Dioden prüfen .....	Seite 8
• NCV-Messung .....	Seite 8
• Phasenprüfer-Funktion .....	Seite 9
• Kapazität messen .....	Seite 9
• Frequenz/Tastgrad messen .....	Seite 9
• Temperatur messen .....	Seite 9
Problembehandlung .....	Seite 10
Wartung und Reinigung .....	Seite 10
Technische Daten (Allgemein) .....	Seite 11
Technische Daten (Messbereiche) .....	Seite 11-13
Lieferumfang .....	Seite 14
Symbolerklärung .....	Seite 14
Entsorgung .....	Seite 14

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Multimeter eignet sich für folgende Messungen (für Messbereiche und Toleranzen siehe Seite 11-13):

- Wechselstrom bis 600 A AC
- Gleichstrom bis 600 A DC
- Gleichspannung bis 600 V DC
- Wechselspannung bis 600 V AC
- Widerstand bis 40 M $\Omega$
- Temperatur bis 1000 °C / 1800 °F
- Frequenz bis 10 MHz / Tastgrad 0,1...99,9 %
- Kapazität bis 10 mF
- Diodentest: 3,2 V-
- Akustische Durchgangsprüfung: < 30  $\Omega$
- NCV-Messung (Berührungslose Spannungserkennung)
- Phasenprüfer-Funktion (LINE)

Das Multimeter entspricht der Schutzklasse II sowie den Überspannungskategorien CAT III für 600 V der Norm IEC61010-1. Sollte das Gerät samt Zubehör in einer nicht den Normen entsprechenden Weise verwendet werden, dann ist der gebotene Schutz möglicherweise nicht ausreichend.

Verwenden Sie zum Messen nur Messleitungen bzw. Messzubehör, welche auf die Spezifikationen des Multimeters abgestimmt sind. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Es kann zur Beschädigung des Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

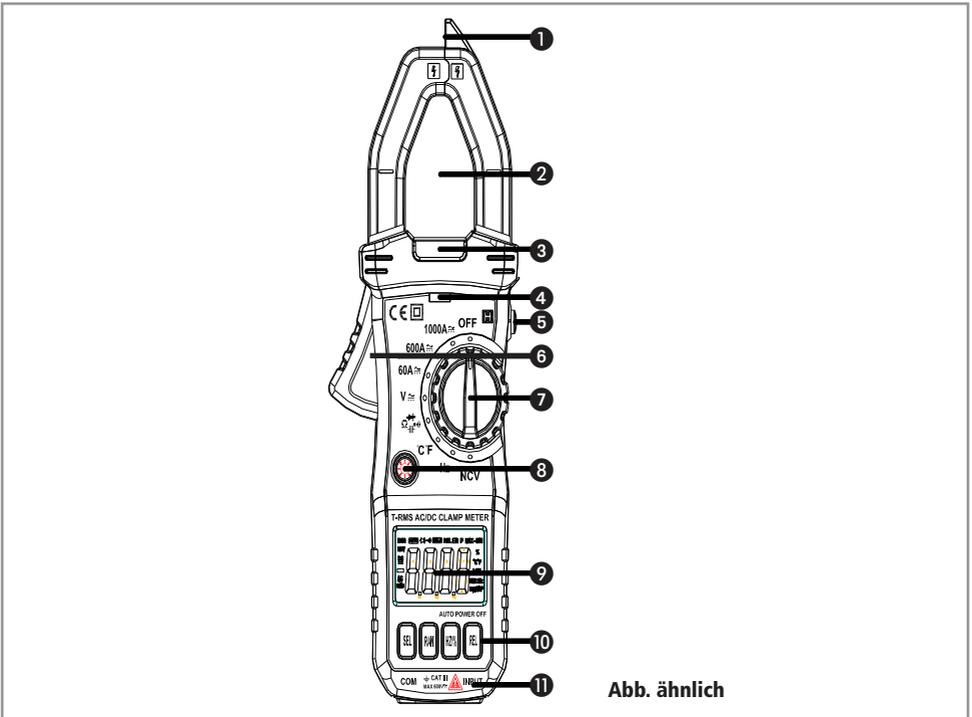


Abb. ähnlich

- 1** NCV-Sensor: Dient als Spannungsdetektor für die NCV-Messung.
- 2** Messzange: Bei der Strommessung wird die zu messende Leitung umschlossen.
- 3** LED-Arbeitsleuchte: Leuchtet bei der Strommessung, wenn die Licht-Taste **8** gedrückt wurde.
- 4** NCV/LINE-LED: Indikator-LED, die bei Erkennung einer Spannung blinkt (NCV/LINE-Messung).
- 5** Hold-Taste: Hält die Messung mit dem aktuellen Wert bis zur nächsten Betätigung an.
- 6** Öffnungs-Hebel: Öffnet die Messzange bei Betätigung.
- 7** Drehwahlschalter: Zum Wechseln zwischen der einzelnen Messfunktionen und Messbereiche.
- 8** Licht-Taste: Zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und der LED-Arbeitsleuchte **3** an der Zange (bei der Strommessung)
- 9** LC-Display: Hier werden die Messergebnisse und Funktionen des Gerätes angezeigt.
- 10** Funktionstasten:  
 SEL-Taste (Select): Zum Wechseln zwischen den einzelnen Messfunktionen.  
 RAN-Taste (Range): Nur bei der Spannungs- und Widerstandsmessung verfügbar.
  - Kurzes Betätigen: Deaktiviert die Autorange-Funktion und schaltet durch mehrfaches Drücken durch die Messbereiche.
  - Langes Betätigen: Aktiviert die Autorange-Funktion wieder.
- Hz/%-Taste: Auswahl zwischen Frequenz und Tastgrad.
- REL-Taste (Relative): Zum Erfassen des Relativwerts.
- 11** Mess-Eingangsbuchsen:  
 INPUT-Buchse: Anschluss für die rote Messleitung.  
 COM-Buchse: Anschluss für die schwarze Messleitung.



## Hold-Funktion

Mit der Hold-Funktion können Sie einen angezeigten Messwert fixieren. Er bleibt auch nach dem Lösen der Messspitzen bzw. Messzange angezeigt.

- Drücken Sie die **Hold-Taste** **5**, um den aktuell angezeigten Messwert anzuhalten und dauerhaft anzuzeigen (auf dem Display **9** erscheint **HOLD**).
- Drücken Sie ein weiteres Mal die **Hold-Taste** **5**, um die Messung fortzusetzen.

## Messbereich einstellen

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur bei der Spannungs- und Widerstandsmessung verfügbar.

- Die Autorange-Funktion ist standardmäßig aktiviert (**AUTO** erscheint im Display **9**).
- Drücken Sie die **RAN-Taste**, um die Autorange-Funktion zu deaktivieren und in den manuellen Messbereich zu wechseln. Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Messbereichen umschalten. Dabei verschiebt sich die Kommastrichstelle bei jedem Tastendruck nach rechts.
- Um die Autorange-Funktion wieder einzuschalten, halten Sie die **RAN-Taste** gedrückt.


## Gleich-/Wechselstrom messen



**Versuchen Sie keine Ströme über 600 A zu messen!**

**Wenn die zu messende Stromstärke unbekannt ist, schalten Sie immer zuerst in den größten Messbereich 600 A!**

- Drehen Sie den Drehwahlschalter **7** auf **40 A**  $\approx$  (für Messungen bis max. 40 A), **400 A**  $\approx$  (für Messungen bis max. 400 A) oder **600 A**  $\approx$  (für Messungen bis max. 600 A).
- Mit der **SEL-Taste** können Sie zwischen Wechselstrom (**AC**) und Gleichstrom (**DC**) wechseln.
- Drücken Sie die **REL-Taste**, um die Display-Anzeige auf null zu setzen.
- Öffnen Sie die Messzange **2** mit Hilfe des Öffnungs-Hebels **6** und umschließen Sie **einen einzelnen Leiter** (siehe Skizze).
- Nun können Sie den Messwert vom Display **9** ablesen.

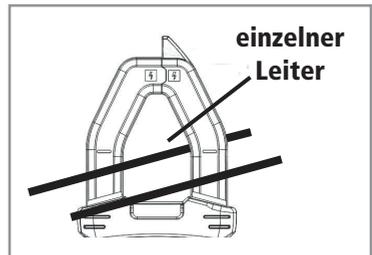

• **Hinweis:**

Für möglichst genaue Messungen sollte der umschlossene Leiter möglichst mittig in der Messzange **2** liegen. Messungen bei denen 2 oder mehr Leiter umklammert werden, führen zu falschen Messergebnissen.


Bei der Gleichstrommessung muss auf die Polarität geachtet werden. Das Pluszeichen auf der Messzange muss in Richtung Pluspol der Stromquelle deuten. Bei der Wechselstrommessung muss nicht auf die Polarität geachtet werden.

## Gleich-/Wechselspannung messen



**Um mögliche Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen Spannungsmessungen durchzuführen, wenn die Spannung über 600 V DC / 600 V AC RMS liegt!**

- Drehen Sie den Wahlschalter **7** auf **V**  $\approx$  und drücken Sie die **SEL-Taste**, um zwischen Wechselspannung (**AC**) und Gleichspannung (**DC**) zu wechseln.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die **COM-Buchse** und die rote Messleitung in die **INPUT-Buchse**.
- Verbinden Sie die Messkabel parallel mit dem zu messenden Messkreis.
- **Hinweis:** Bei Gleichspannungsmessungen sollte das rote Messkabel mit der positiven Seite des Messkreises verbunden werden und das schwarze Kabel mit der negativen Seite.
- Sie können das Messergebnis auf dem Display **9** ablesen.

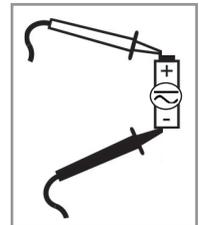





## Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Batterie leer	Batterie erneuern
Messwert schlecht abzulesen bzw. ungenaue / falsche Messergebnisse	Batterie schwach	Batterie erneuern
Kein Messwert	Messleitungen nicht komplett in die Eingangsbuchsen eingesteckt	Messleitungen komplett einstecken
	Messleitungen sind falsch belegt	Auf die Belegung der Messleitungen achten
	Messspitzen nicht richtig mit dem Messobjekt verbunden	Messspitzen mit Messobjekt korrekt verbinden
Keine Messwertänderung	Hold-Funktion aktiv	Drücken Sie die Hold-Taste <b>5</b> , um die Hold-Funktion zu deaktivieren.
Es werden falsche Werte bei der Strommessung angezeigt	Mit der Messzange werden mehrere Leitungen auf einmal gemessen	Es darf nur jeweils eine Leitung gemessen werden. Dabei sollte sich die Leitung möglichst mittig in der Messzange befinden.

## Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

**+49 (0) 8403 920 - 930**

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

## Wartung und Reinigung



**Jegliche Reparatur oder Wartung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung behandelt wird, sollte nur von Fachkräften vorgenommen werden.**

### Einlegen/Wechseln der Batterie:

- Wenn im Display **9** das **+**-Symbol erscheint ist die eingelegte Batterie schwach und sollte erneuert werden, um falsche Messergebnisse zu vermeiden.
- Entfernen Sie alle Messkabel vom Multimeter und schalten Sie das Messgerät ab.
- Lösen Sie die Schraube der Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Multimeters.
- Entfernen Sie anschließend die Batteriefach-Abdeckung.
- Tauschen Sie die leeren Batterien durch drei neue gleichen Typs (AAA, Micro) aus.
- Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen (siehe Markierungen im Batteriefach).
- Schließen und verschrauben Sie das Batteriefach anschließend wieder vollständig, bevor Sie die Messungen fortsetzen.

### Reinigung

- Entfernen Sie alle Messkabel vom Multimeter und schalten Sie das Messgerät ab.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

## Technische Daten (Allgemein)

- Betriebsspannung: 4,5 V- (3x 1,5 V- Micro-Batterie AAA)
- Display: 4000 Zählereinheiten, 3 3/4-stellig, Hintergrundbeleuchtung zuschaltbar
- Messkategorie: CAT III 600 V nach IEC/EN61010-1:2010
- Max. zulässige Spannung: 600 V DC / AC RMS
- True RMS: ja
- Data-Hold-Funktion: ja
- Automatische Bereichswahl: ja
- Manuelle Bereichswahl: ja
- Batterie-Leer Anzeige: ja
- Relativwertmessung: ja
- Maximalwertmessung: nein
- Automatische Abschaltung: nach 15 Minuten
- Basis-Toleranz: 0,5 %
- Tastrate: 2 Messungen pro Sekunde
- Arbeits-Temperatur: 0...40 °C
- Arbeits-Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH
- Lagerungs-Temperatur: -10...+60 °C
- Lagerungs-Luftfeuchtigkeit: < 70 % RH
- Zangenöffnung: max. 23 mm
- Gewicht (ohne Batterien): ca. 205 g
- Maße (LxBxH): 204x70x33 mm

## Technische Daten (Messbereiche)

### Wechselstrom (AC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
40 A	0,01 A	± (2,5% + 10 Digits)
400 A	0,1 A	
600 A	1 A	

- Maximaler Eingangsstrom: 600 A AC RMS
- Frequenzbereich: 40 Hz...1 kHz (TRMS)

### Gleichstrom (DC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
40 A	0,01 A	± (2,5% + 10 Digits)
400 A	0,1 A	
600 A	1 A	

- Maximaler Eingangsstrom: 600 A DC

## Gleichspannung (DC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	0,1 mV	± (0,5 % + 3 Digits)
4 V	0,001 V	± (0,8 % + 5 Digits)
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,0 % + 5 Digits)

- Maximale Eingangsspannung: 600 V DC / AC RMS
- Eingangsimpedanz: 10 M $\Omega$

## Wechselspannung (AC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	0,1 mV	± (0,8 % + 3 Digits)
4 V	0,001 V	± (1,0 % + 5 Digits)
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,2 % + 5 Digits)

- Maximale Eingangsspannung: 600 V DC / AC RMS
- Eingangsimpedanz: 10 M $\Omega$
- Frequenzbereich: 40 Hz...1 kHz (TRMS)

## Widerstand

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 $\Omega$	0,1 $\Omega$	± (1,0 % + 10 Digits)
4 k $\Omega$	0,001 k $\Omega$	± (0,8 % + 5 Digits)
40 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	
400 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$	
4 M $\Omega$	0,001 M $\Omega$	
40 M $\Omega$	0,01 M $\Omega$	± (2,0 % + 10 Digits)

- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Temperatur

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
-20...0 °C	1 °C	± (5,0 % + 4 Digits)
0...400 °C		± (2,0 % + 3 Digits)
400...1000 °C		± (3,0 % + 3 Digits)
0...50 °F	1 °F	± (5,0 % + 4 Digits)
50...750 °F		± (2,0 % + 3 Digits)
750...1800 °F		± (3,0 % + 3 Digits)

- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Frequenz

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
10 Hz	0,01 Hz	± (0,5 % + 2 Digits)
100 Hz	0,1 Hz	
1 kHz	0,001 kHz	
10 kHz	0,01 kHz	
100 kHz	0,1 kHz	
1 MHz	0,001 MHz	
10 MHz	0,01 MHz	

- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Tastgrad

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0,1 %...99,9 %	0,1 %	± (2,0 % + 5 Digits)

## Kapazität

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
10 nF	0,01 nF	± (4,0 % + 25 Digits)
100 nF	0,1 nF	± (4,0 % + 15 Digits)
1 µF	0,001 µF	
10 µF	0,01 µF	
100 µF	0,1 µF	± (5,0 % + 25 Digits)
1 mF	0,001 mF	
10 mF	0,01 mF	

- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Diode

Messbereich	Auflösung	Funktion
	0,001 V	Messung des Spannungsabfalls einer Diode

- Leerlaufspannung: < 3,2 V-
- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Durchgang

Messbereich	Auflösung	Funktion
	0,1 Ω	Der Summer ertönt bis zu einem Widerstand von < 30 Ω

- Überspannungsschutz: 250 V DC / AC RMS

## Lieferumfang

- Zangen-Multimeter HONEYTEK HK588D
- Messleitungen
- Temperaturfühler (für Messungen bis 400 °C)
- Aufbewahrungstasche
- Anleitung

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Schutzklasse II

## Entsorgung



DE 56564006

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

**Pollin**  
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.  
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2020 by Pollin Electronic GmbH